

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : Altéo Gardanne

Site inspecté : Usine de Gardanne

Date de l'inspection: 19/10/2015

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur : LE VOLUME TRES IMPORTANT DE LIQUEUR D'ALUMINE DEVERSE (2000 M3) ENTRE DEUX RONDONS MONTRE UN DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SURVEILLANCE PAR LE RONDIER.

Ecart aux dispositions de : Article 3.5.2.1 AP 07/08/2001

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L. BELLONE

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

 Resp HSE

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Le volume de 2000m³ environ est le résultat d'une succession de pannes survenues du 16/10 au soir au 18/10 à 14h, heure à laquelle le PRU a été déclenché.

Une analyse Technique exhaustive a été réalisée - Cijoint l'extrait présenté aux IRP courant décembre. Cette analyse pourra être explicitée en détail lors d'une prochaine rencontre.

En complément des actions de management citées dans ce document, le nettoyage complet de la zone a été engagé, l'ensemble des dysfonctionnements techniques ont été corrigés.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☐ Non ☒

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

Réponse non satisfaisante - Attente de compléments

L'inspection le : 29/03/16

☐ Fiche soldée le :

DREAL

FICHE D'ECART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : Altéo Gardanne

Site inspecté : Usine de Gardanne

Date de l'inspection: 19/10/2015

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur : LA RETENTION DES BACS DECOMPOSEURS N'EST PAS TOTALEMENT ETANCHE : SUINTEMENTS DE LIQUEUR D'ALUMINE OBSERVES SUR LES MURS. SA RESISTANCE A L'ACTION PHYSIQUE DE POUSSEE DU FLUIDE N'EST PAS DEMONTREE (JAMBES DE FORCE INSTALLEES PAR L'EXPLOITANT PAR SCURITE).

Ecart aux dispositions de : Article 3.1.6 AP 07/08/2001

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L. BELLONE

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature



Resp HSE

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Compte tenu de la détection de suintements le jour de l'incident, par précaution, nous avons installé des jambes de force dès le 18/10.

Après visite sur site d'un technicien du bâtiment, un relevé topographique des murs de la rétention a été mis en place afin d'assurer un suivi d'une éventuelle modification de la géométrie des murs.

Ce suivi permettra d'alimenter une étude de la résistance à la poussée des murs de la rétention. Cette étude sera réalisée par fin juin 2016.

Les jambes de force resteront en place jusqu'à obtention des résultats de l'étude.

Pour ce qui est des suintements, une opération d'étanchéification par l'intérieur sera réalisée dès qu'un accès à l'ensemble de la rétention sera possible, au plus tard d'ici fin juin 2016.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

Attente étude pour le 30 juin 2016

Ecart levé, mais non soldé.

L'inspection le : 29/03/2016

☐ Fiche soldée le :

DREAL